


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
0 Legeby Boligselskab (Test)
AFDELING 4

Antal beliggenheder: 3
Antal redskaber: 6

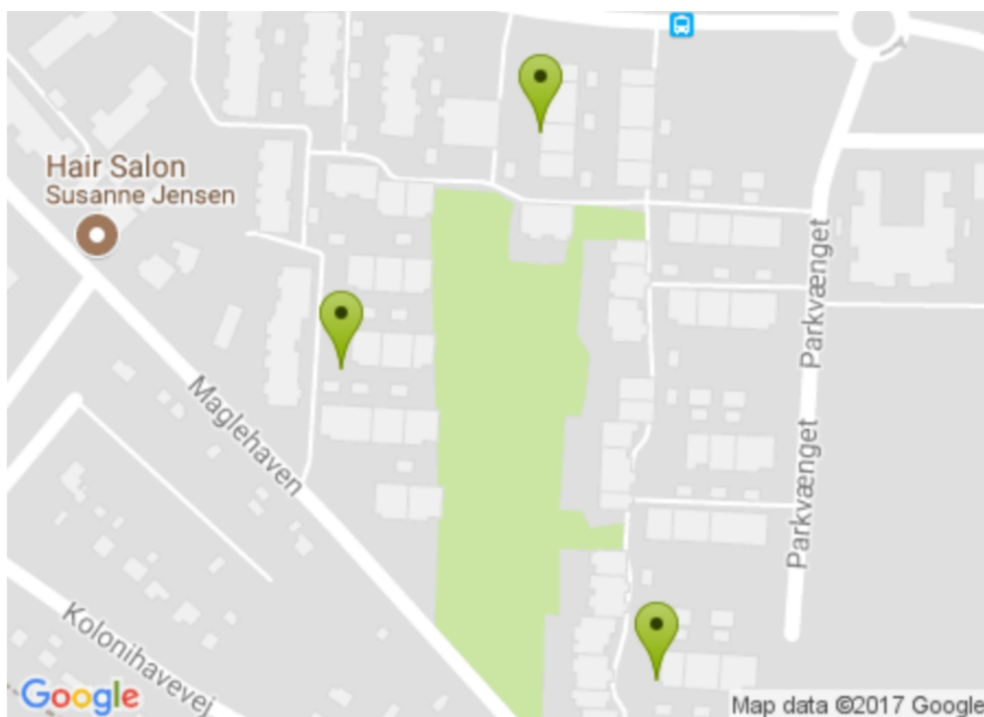

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Morten Schaumann

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0032 fra DNV-GL
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

Inspektionsdato: maj 15, 2017

Rapportnr.: BLT1795

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Selagervej 5 • DK-5750 Ringe • CVR-nr. 34 90 32 39 • Bank: 5955 0004018982

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2501

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	0 Legeby Boligselskab (Test)	Kunde nr.	LegebyBO
Adresse	Hovedgaden 32	Kontaktperson	Søren Legesyg
Område		Telefon	79137913
Postnr./By	7913 / Legeby	E-mail	sl@legebybo.dk

Inspektionsvilkår

Installations vilkår:

Inspektionens formål er, at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder for installation af legepladsredskaber/sportsudstyr samt legepladsredskabers/sportsudstyrs stand, som ligger inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområde, hvor det er relevant: EN1176:2008 del 1 og 7 og EN1176:2009 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt EN1176:2014 del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312+A1:2010 for multisport og EN14974+A1:2010 for Rullesport. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling.

Hvor der er ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176:2008 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176:2008 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN1176:2008 del 1 pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet inkl. anneks A, B og C, samt i forhold til EN1176:2009 del 6 Anneks B, C og D. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer som anvist i EN1176:2008 del 1 Anneks D samt EN1176:2009 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt. En faldkugletest af underlaget er nødvendig, for at kunne fastslå de støddæmpende egenskaber i tvivlstilfælde, og skal foretages med udstyr der er kalibreret og verificeret. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det er skønnet nødvendigt.

Certificeret legepladsinspektør



Morten Schaumann

Oversigt over beliggenhed


0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp1 (Legeplads 13)			Adresse: Maglehaven 55, Skælskør. 4230			Side 3
Kontaktperson:			E-mail:		Telefon:	
Risikovurdering						
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj	

0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp2 (Legeplads 14)			Adresse: Park Alle 44, Skælskør. 4230			Side 5
Kontaktperson:			E-mail:		Telefon:	
Risikovurdering			1			
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj	

0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp3 (Legeplads 12)			Adresse: Parkvænget 72, Skælskør. 4230			Side 7
Kontaktperson:			E-mail:		Telefon:	
Risikovurdering		3	1			
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj	

Beliggenhed: 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp1 (Legeplads 13)

Adresse: Maglehaven 55, Skælskør. 4230

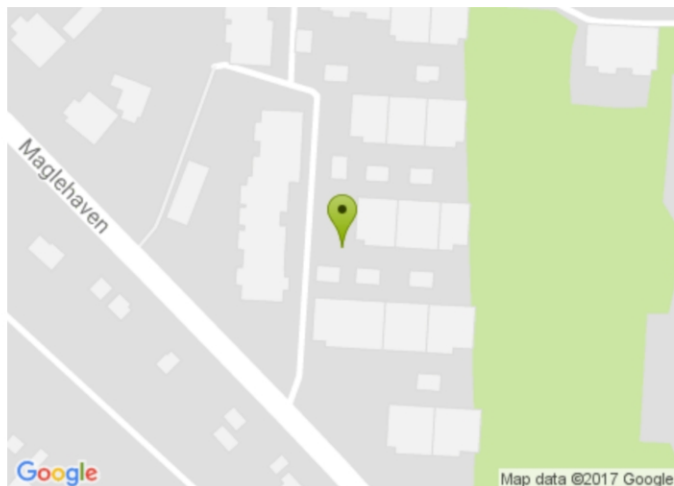

Redskabsoversigt



Navn: Supernova
Redskabstype: Roterende redskaber/Diverse lave roterende redskaber
Producent redskabstype: GXY91600
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Spica 3
Redskabstype: Roterende redskaber/Snurrestang
Producent redskabstype: GXY8016
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
problemstillinger: 0

Redskab - Supernova, Legepladsudstyr/Roterende redskaber/Diverse lave roterende redskaber

Beliggenhed - 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp1

Navn: Supernova
Redskabsnr.: Legeplads 13.1
Serienummer: GXY91600
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: GALAXY/GXY91600
Materiale: Kunststof

Højde: 600 mm
Bredde: 2.060 mm
Dybde: 2.060 mm
Max. fri faldhøjde: 600 mm
Sikkerhedsareal: 6.060 x 6.060 mm (36,72 m²)
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Spica 3, Legepladsudstyr/Roterende redskaber/Snurrestang

Beliggenhed - 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp1


Navn: Spica 3
Redskabsnr.: Legeplads 13.2
Serienummer: GXY8016
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: GALAXY/GXY8016
Materiale: Kunststof/Stål
Højde: 1.660 mm
Bredde: 440 mm
Dybde: 440 mm
Max. fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsareal: 3.510 x 3.510 mm (12,32 m²)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Beliggenhed: 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp2 (Legeplads 14)

Adresse: Park Alle 44, Skælskør. 4230

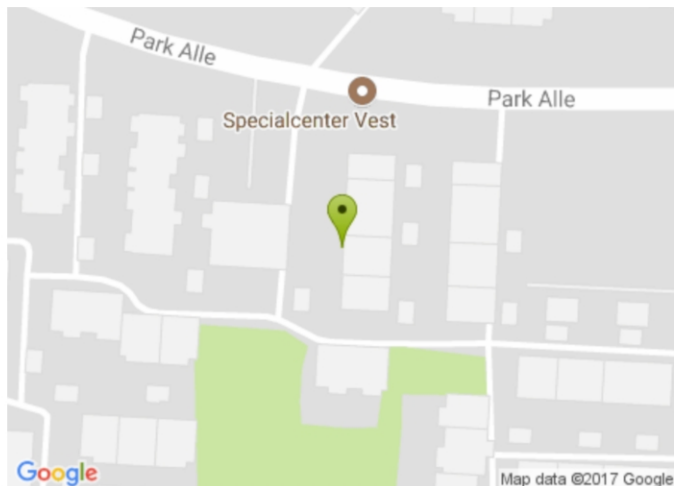

Redskabsoversigt



Navn: Vippe
Redskabstype: Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
problemstillinger: 1


Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning Beliggenhed - 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp2

Navn: Vippe
Redskabsnr.: Legeplads 14.1
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: kunststof/træ/Stål

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)




Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176:2009 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

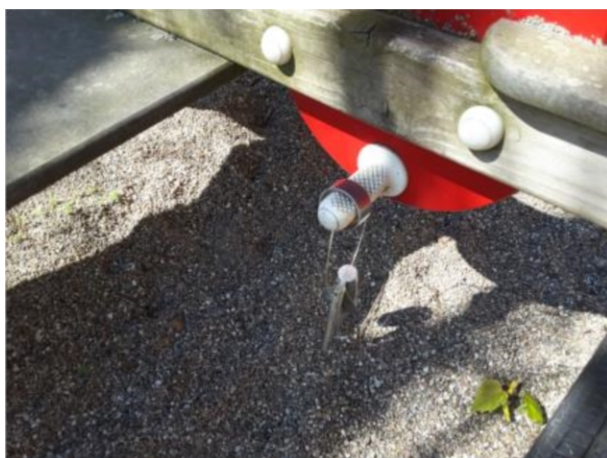

Beliggenhed: 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp3 (Legeplads 12)

Adresse: Parkvænget 72, Skælskør. 4230

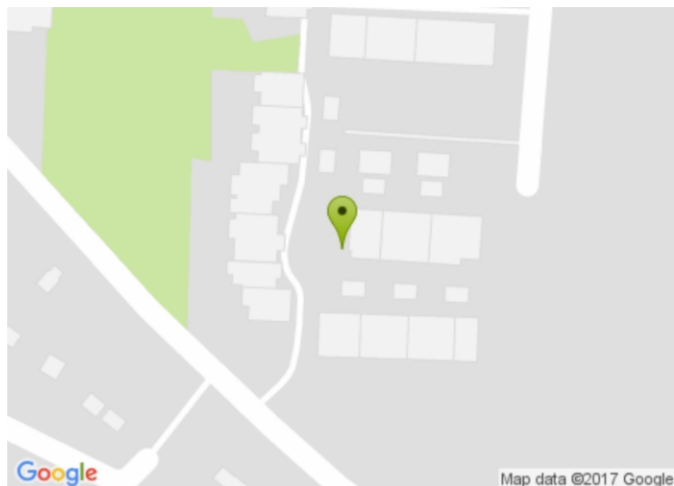

Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ
 Redskabstype: Gynges/Type 1 - Gynges - en rotationsakse
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Rutsjebane
 Redskabstype: Rutsjebane/Fritstående rutsjebane - Type 1 - Standard
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Vippe
 Redskabstype: Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 2

Redskab - Gyngestativ, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse Beliggenhed - 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp3

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: Legeplads 12.3
 Producent: KOMPAN A/S
 Levetid: 10
 Materiale: Stål

Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Gyngen hænger for lavt i forhold til terræn. Der skal være en frihøjde på min. 35cm under gynger som her. EN1176:2009 Del 2 Pkt. 4.2 Frihøjde	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Rutsjebane, Legepladsudstyr/Rutsjebane/Fritstående rutsjebane - Type 1 - Standard

Beliggenhed - 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp3

Navn: Rutsjebane
 Redskabsnr.: Legeplads 12.1
 Producent: KOMPAN A/S
 Levetid: 12
 Materiale: Kunststof/træ

Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Acceptabel

Problembeskrivelse	Faldunderlaget virker kompakt. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
Beliggenhed - 0 Legeby Boligselskab (Test)\Afdeling 4\Lp3

Navn: Vippe
 Redskabsnr.: Legeplads 12.2
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: Stål/træ


Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176:2009 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

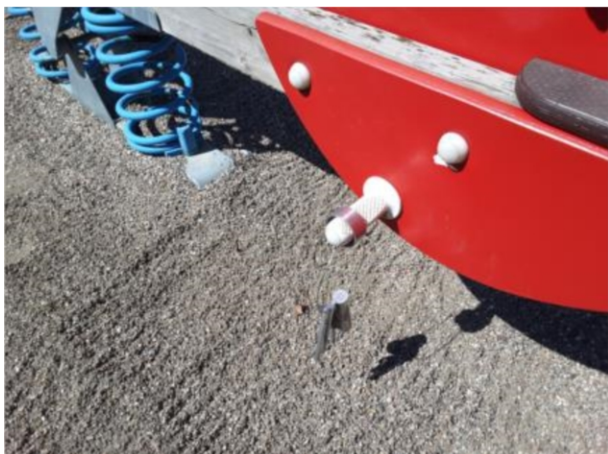

Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Redskabet er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører risiko for at der opstår skarpe kanter. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende slid på sæderne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Acceptabel	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnerben og lårbænen, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Acceptabel	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Acceptabel	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Acceptabel	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Acceptabel	4
Ubetydelig	5